

WP-SSI 行程测控仪

使用说明书

SSIDG

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，以便需要时参考。

安全须知

警告



- ◆ 请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导致重大伤害或事故的危險。
- ◆ 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故の場合，请在外部设置适当的保护电路。
- ◆ 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿使用在易燃、易爆气体的场所。
- ◆ 请勿触摸电源端子等高压部位。否则有触电的危險。
- ◆ 请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

注意

- ◆ 请不要使用在原子能设备以及生命相关的医疗器械等设备上。
- ◆ 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。
- ◆ 本产品的安装形式为盘式安装，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- ◆ 为了防止仪表损坏和防止机器故障，请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。
- ◆ 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请确实地拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
- ◆ 请务必在切断电源后再进行清洁。
- ◆ 清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。
- ◆ 请不要使用硬物擦蹭或敲打显示部分。
- ◆ 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

使用之前

- ◆ 为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因常年使用性能会发生变化。
- ◆ 本说明书如有变动，恕不通知，随时更新，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
- ◆ 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1. 安装

警告




为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。

1.1 安装的注意事项

- (1) 请在以下环境条件的范围内使用本仪表：
 - 环境温度：-10~50℃，避免阳光直射
 - 环境湿度：10~90%RH，无凝露（绝对湿度：MAX. W. C 29.3 g/m³ dry air at 101.3kPa）
 - 设置环境条件：室内使用，高度<2000m
- (2) 请避免安装在以下场所：
 - 因温度变化剧烈，有可能结露的场所
 - 产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
 - 直接振动或者有可能冲击本产品的场所
 - 尘埃、盐分、金属粉末多的场所
 - 杂波干扰大、容易发生静电、磁场、噪声的场所
 - 空调或暖气的气流直接吹到的场所
 - 阳光直接照射的场所
 - 由于热辐射等有可能产生热积累的场所
- (3) 进行安装の場合，请考虑以下几点：
 - 为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。
 - 考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有50mm以上的空间。
 - 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。
 - 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
 - 为了提高耐噪声性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。

1.2 外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

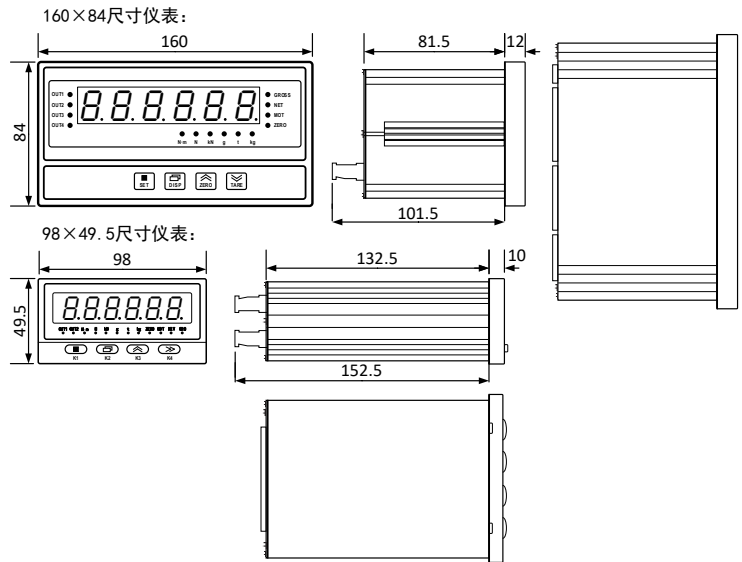


1.3 安装方式

安装到盘面

1. 在盘面开安装孔。
2. 将本仪表从盘面前面插入。
3. 使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。

开孔尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

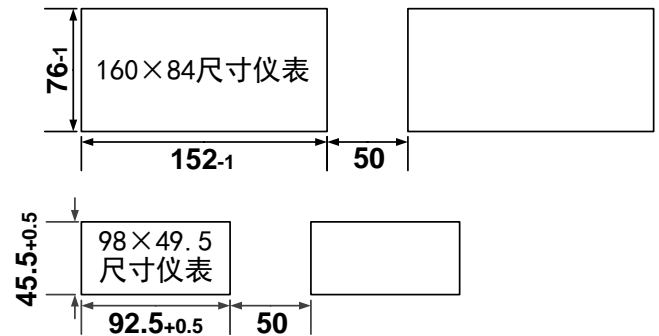

◆ 密集安装时请考虑盘面强度。

2. 配线

警告




◆ 为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。

2.1 配线的注意事项


- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的場合，建议使用噪声滤波器。
 - 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短，噪声防御效果越好。
 - 请务必将噪声滤波器安装在接地的盘面上等，并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。
 - 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝の場合，请另行设置：推荐保险丝的规格：
 - 额定电压 250V，额定电流 1A 的延时保险丝
- 请使用符合电源规格的电源。
- 请避免在测量电路中混入干扰
 - 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。
 - 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
- 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。

2.2 端子构成

160×84尺寸仪表:

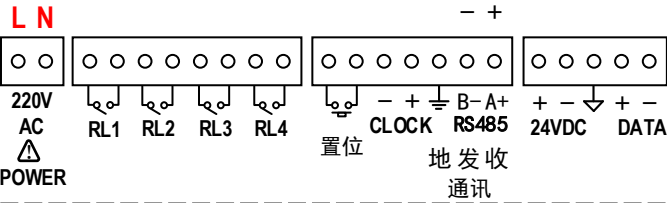

98×49.5尺寸仪表:

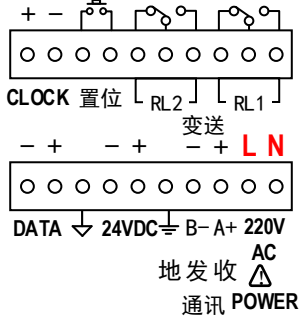

►仪表的变送和通讯功能作为可选功能,二者只能选其一安装,需在订货时注明。

►160×84尺寸仪表的可支持额外扩展4点继电器输出。用于专门定制仪表的需求,可根据用户需求灵活定制非标功能。具体说明详见定制仪表的专用补充说明。

2.3 编码器的连接


►本仪表需配接SSI输出编码器。其接线方式为:四线制接法。具体接线方法如上节的端子图中如下所示

端口	时钟正	时钟负	数据正	数据负
接线	CLOCK+	CLOCK-	DATA+	DATA-

★由于编码器输出信号是对电子噪声比较敏感的模拟信号,因此编码器接线应采用屏蔽电缆,并且与其它电缆分开铺设,尤其是要远离交流电源;

3. 基本操作

■ 面板及按键说明

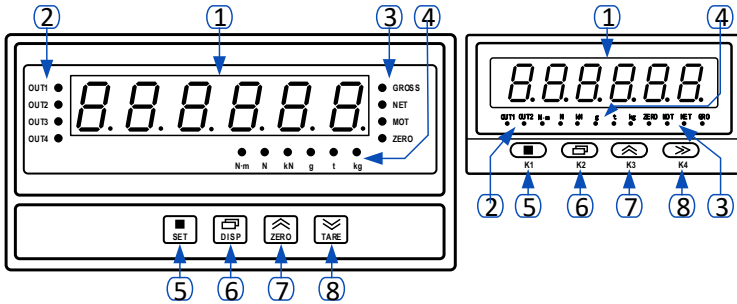

序号	名称	说明
1	显示窗	在测量状态下,显示测量值 在设置状态下,显示参数符号,参数数值
2	继电器输出指示灯 OUT	继电器输出点的状态指示
5	SET/K1 键	在测量状态下,按住2秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下,显示参数符号时:按住2秒以上不松开进入下一组参数 在设置状态下,显示参数符号时:切换到下一个参数 修改参数值时:存入修改好的参数值
6	DISP/K2 键	在设置状态下,显示参数符号时:调出原参数值 修改参数值时:移动修改位
7	ZERO/K3 键	在设置状态下,显示参数符号时:切换到上一个参数 修改参数值时:增加参数的数值
8	TARE/K4 键	在测量状态下,按住3秒后,将编码器此位置设置为初始位置。 在设置状态下,显示参数符号时:切换到下一个参数 修改参数值时:减小参数的数值

4. 参数设置方法

■ 通用按键操作

- 按住 键2秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第1个参数的符号。
- 按 键或 键可以向前/向后切换至需要修改的参数。
按住 键或 键不松开,可以向前/向后切换至本组第1个或最后1个参数。
- 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位。
- 按 键移动修改位, 键增加值, 键减小值。
- 按 键保存修改好的参数,并转到下一参数。
(若需要不保存退出,可以按住 键不松开直到仪表显示 *Esc* 后松开,按 键不保存退出,显示回到参数选择状态,显示下一个参数符号)。
- 通过按住 键不松开,可以顺序进入每个参数组,仪表显示对应组第1个参数的符号。
- 退出设置状态:在显示参数符号时,按住 键不松开,直到退出参数的设置状态。

■ 参数分组与密码检查

- 仪表的参数被分为若干组,本仪表参数分列表详见说明书下一小节。
- 密码检查:第2组及以后的参数受密码保护,未设置密码时不能进入。
第1组参数是否允许修改可以通过设置 *oA1* 参数(在第2组)选择。
该参数设为 on 时,第1组参数允许修改;
设为 off 时,第1组参数虽然可以进入查看,但不允许修改。
- 密码设置方法:通过前面所述的【通用按键操作】,按键进入密码参数 *oA*(第1组最后1个参数)。
正确的密码为1111(可进入参数组2-6),密码2027(可进入参数组7)。
密码设置正确后,才可以看到和设置被密码保护的参数。
- 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态。

5. 参数一览

第1组参数: 报警输出设定值(无报警输出功能的仪表无该组参数)					
本组参数是否允许修改可以通过设置 <i>oA1</i> 参数(在第2组)选择。					
该参数设为 on 时,允许修改;设为 off 时,不允许修改。					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
<i>ALo1~4</i>	ALo1~4	报警方式选择	02H, 08H, 0EH, 14H	0~9	7.2
<i>out1~4</i>	oUt1~4	报警值	03H, 09H, 0FH, 15H	-199999~999999	7.2
<i>HYA1~4</i>	HYA1~4	报警灵敏度	04H, 0AH, 10H, 16H	0~999999	7.2
<i>dLY1~4</i>	dLY1~4	报警延时	05H, 0BH, 11H, 17H	0~60(秒)	7.2
<i>Au1~4</i>	AV1~4	偏差比较值	06H, 0CH, 12H, 18H	0~999999	7.2
<i>oA</i>	oA	密码	01H	0~9999	7.2

第2组参数: 显示参数						
受密码1111保护,未设置密码时不能进入						
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
01	<i>Ln-d</i>	in-d	显示小数点位置	33H	0~5	7.1.1
02	<i>Lo</i>	Lo	置位初始值	35H	0~999999	7.1.2
03	<i>Aclr</i>	Aclr	按键置位输入选择常数	36H	0: off / 1: on	7.1.2
04	<i>Yclr</i>	yclr	外部置位输入选择常数	42H	0: off / 1: on	7.1.2
05	<i>Job</i>	Job	工作方式选择	3DH	0~2	7.1.3
06	<i>d-r</i>	d-r	正反向显示选择	38H	0: off / 1: on	7.1.3
07	<i>Fi</i>	Fi	每圈对应高度设置	34H	0~999999	7.1.3
08	<i>bit</i>	bit	编码器位数	39H	12~26	7.1.3
09	<i>nodE</i>	Mode	编码器单圈多圈选择	39H	0: SINGLE/1: MUTLI	7.1.3
11	<i>oA1</i>	oA1	报警输出密码选择	43H	0: off / 1: on	7.1.1

第3组参数: 变送输出参数(需选配对应硬件)						
受密码1111保护,未设置密码时不能进入						
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
30	<i>Aot</i>	Aot	变送输出类型选择	45H	0~4	7.3
31	<i>AotH</i>	AotH	变送输出上限	46H	-199999~999999	7.3
32	<i>AotL</i>	AotL	变送输出下限	47H	-199999~999999	7.3

第4组参数: 通讯参数(需选配对应硬件)						
受密码1111保护,未设置密码时不能进入						
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
40	<i>Add</i>	Add	仪表通讯地址	48H	0~99	7.4
41	<i>bAud</i>	bAud	通讯速率选择	49H	0~6	7.4
42	<i>oES</i>	oES	校验方式选择(仅Modbus)	4AH	0~2	7.4
43	<i>ctd</i>	ctd	报警输出控制权选择	4BH	0: off / 1: on	7.4
44	<i>ctA</i>	ctA	变送输出控制权选择	4CH	0: off / 1: on	7.4
45	<i>Pro</i>	Pro	通讯协议选择	4DH	0: tc-ASC/1: Modbus	7.4
46	<i>Act</i>	Act	主动发送选择(仅tc-ASC)	4EH	0~1	7.4

第5组参数：折线修正参数			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
50	F_nU_n	FnUm	折线修正段数选择	4FH	0~15	7.5
51	F1	F1	第1点测量值	50H	-199999~999999	7.5
52	S1	S1	第1点标准值	51H	-199999~999999	7.5
53	F2	F2	第2点测量值	52H	-199999~999999	7.5
54	S2	S2	第2点标准值	53H	-199999~999999	7.5
55	F3	F3	第3点测量值	54H	-199999~999999	7.5
56	S3	S3	第3点标准值	55H	-199999~999999	7.5
57	F4	F4	第4点测量值	56H	-199999~999999	7.5
58	S4	S4	第4点标准值	57H	-199999~999999	7.5
59	F5	F5	第5点测量值	58H	-199999~999999	7.5
60	S5	S5	第5点标准值	59H	-199999~999999	7.5
61	F6	F6	第6点测量值	5AH	-199999~999999	7.5
62	S6	S6	第6点标准值	5BH	-199999~999999	7.5
63	F7	F7	第7点测量值	5CH	-199999~999999	7.5
64	S7	S7	第7点标准值	5DH	-199999~999999	7.5
65	F8	F8	第8点测量值	5EH	-199999~999999	7.5
66	S8	S8	第8点标准值	5FH	-199999~999999	7.5
67	F9	F9	第9点测量值	60H	-199999~999999	7.5
68	S9	S9	第9点标准值	61H	-199999~999999	7.5
69	F10	F10	第10点测量值	62H	-199999~999999	7.5
70	S10	S10	第10点标准值	63H	-199999~999999	7.5
71	F11	F11	第11点测量值	64H	-199999~999999	7.5
72	S11	S11	第11点标准值	65H	-199999~999999	7.5
73	F12	F12	第12点测量值	66H	-199999~999999	7.5
74	S12	S12	第12点标准值	67H	-199999~999999	7.5
75	F13	F13	第13点测量值	68H	-199999~999999	7.5
76	S13	S13	第13点标准值	69H	-199999~999999	7.5
77	F14	F14	第14点测量值	6AH	-199999~999999	7.5
78	S14	S14	第14点标准值	6BH	-199999~999999	7.5
79	F15	F15	第15点测量值	6CH	-199999~999999	7.5
80	S15	S15	第15点标准值	6DH	-199999~999999	7.5

第6组参数：用户参数			受密码 2027 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
90	SAVe	SAVe	用户备份参数	不能通讯设置	0: oFF / 1: on	7.6
91	LoAd	LoAd	恢复用户备份参数		0: oFF / 1: on	7.6
92	dEF	dEF	恢复出厂参数		0: oFF / 1: on	7.6

★：仪表显示为6位LED，左起前2位显示参数序号，右边4位显示参数符号。

7. 功能及相应参数说明

7.1 显示设置

显示参数在第2组参数中设置。

7.1.1 显示小数点位置

◆ **in-d** (in-d) —— 显示值的小数点位置选择

参数值	小数点位置	参数值	小数点位置
0	000000.	3	000.000
1	00000.0	4	00.0000
2	0000.00	5	0.00000

7.1.2 置位

- ◆ 置位初始值：置位时设置初始位置
- ◆ 按键置位输入选择：值为“ON”时，按下键3秒后置位
- ◆ 外部置位输入选择：值为“ON”时，外部置位有效

外部置位的识别时间

- ◆ 外部置位的有效识别时间：信号由无效变为有效，且维持有效状态至少10ms以上，则识别为外部置位输入有效。否则按无效处理。

7.1.3 仪表工作方式

- ◆ **Job** (Job) —— 工作方式选择
- ◆ **d-r** (d-r) —— 正反向显示选择
- ◆ **F_i** (Fi) —— 每圈对应高度值

Job	d-r	说明
0	\	编码器当前圈数
1	\	编码器当前位置 - 置位位置 * Fi
2	off	(编码器当前位置 - 置位位置) * Fi
	on	-(编码器当前位置 - 置位位置) * Fi

- ◆ **b_{ct}** —— 编码器位数
根据编码器位数设置

7.2 报警输出

该功能为选配功能。不同型号仪表可根据选配清单配置报警输出的点数：

160×84 尺寸仪表可选配 0/4/8 点报警输出。

98×49.5 尺寸仪表可选配 0/2 点报警输出。

报警输出的功能在第1组参数中设置（仅 **oA1** 参数在第2组参数中）。

针对每个输出点均可以独立设置报警方式、设定值、灵敏度、延时、偏差比较值6个参数。

◆ **ALo1 - ALo4** (ALo1~ALo4) —— 报警方式

参数值	选项	比较方式	输出条件
0	-HH- (HH)	上限输出	报警数据源的值 > 报警设定值
1	-LL- (LL)	下限输出	报警数据源的值 ≤ 报警设定值
2	-AA- (AA)	偏差上限输出	(报警数据源的值 - 偏差比较值) > 报警设定值
3	-bb- (BB)	偏差下限输出	(报警数据源的值 - 偏差比较值) ≤ 报警设定值
4	HLPS (HLPS)	偏差绝对值上限输出	报警数据源的值 - 偏差比较值 > 报警设定值
5	n-HL (n-HL)	偏差绝对值下限输出	报警数据源的值 - 偏差比较值 ≤ 报警设定值
6	-EE- (EE)	待机上限输出	
7	-EE- (EE)	待机下限输出	
8	-QQ- (QQ)	待机偏差上限输出	
9	-rr- (RR)	待机偏差下限输出	

比较方式有上述10种，分为基本6种和待机方式4种（偏差绝对值比较时，灵敏度参数无效）

- ◆ 待机方式：指仪表上电时报警数据源的值处于输出区间时不输出，当报警数据源的值进入不输出区间后建立待机条件，此后正常输出。

◆ **oUt1 - oUt4** (oUt1~oUt4) —— 报警设定值

◆ **HYA1 - HYA4** (HYA1~HYA4) —— 报警灵敏度

灵敏度为根据需要设定的输出恢复的外延区域，可防止报警数据源的值在报警设定值附近波动时造成输出频繁 ON/OFF

◆ **dLY1 - dLY4** (dLY1~dLY4) —— 报警延时（单位：秒）

为防止由于短时信号波动造成的误输出，引起继电器误动作，防止引起安全连锁。每个报警点的报警延时可设置 0~60 秒延迟触发。当报警输出产生后连续设定秒内信号均处于输出状态，继电器才动作。报警恢复不受此功能控制。

◆ **Av1 - Av4** (Av1~Av4) —— 偏差比较值

◆ **oA1** (oA1) —— 比较输出密码选择（本参数在第2组参数中设置）

该参数决定上面描述的各个比较输出参数是否允许修改：

参数值	选项	说明
0	oFF	不允许修改
1	on	允许修改

报警参数（第1组参数）仅在 oA1 参数设为 on 时允许修改，否则会提示“-oA”，放弃修改。

<p>报警方式：上限输出</p>	<p>比较方式：下限输出</p>
<p>报警方式：偏差上限输出</p>	<p>报警方式：偏差下限输出</p>
<p>报警方式：偏差绝对值上限输出</p>	<p>报警方式：报警绝对值下限输出</p>
<p>待机方式</p> <p>以待机下限输出为例：</p>	<p>报警方式：报警灵敏度</p> <p>以上限输出为例：</p>

7.3 变送输出

该功能为选配功能。变送输出参数在第3组参数中设置。

模拟量输出功能的输出形式，首先取决于订货型号（详见【**错误!未找到引用源。**】-选配规格-模拟量输出部分），在订货规格的基础上，还受到下面所述的 **Ro_t** 参数的控制。

有通讯功能的仪表，当 *Act* (变送输出控制权选择) 参数选择为 on 时，仪表不进行变送输出处理。

- ◆ *Act* (Aot) —— 变送输出信号类型选择
0: *4-20* 输出为(4~20)mA 1: *0-10* 输出为(0~10)mA 2: *0-20* 输出为 (0~20)mA
3: *1-5V* 输出为 (1~5)V 4: *0-5V* 输出为 (0~5)V

- ◆ *ActH*, *ActL* (AotH, AotL) —— 变送输出上下限设定值。H 为上限、L 为下限

▶ 变送输出信号出厂需指定

举例: 变送输出, 总重量 0~10000kg, 对应 4-20mA, 或对应 0-5V

参数	名称	4~20mA 设置	0-5V 设置
<i>3Act</i>	变送输出类型选择	<i>4-20</i>	<i>0-5V</i>
<i>3ActH</i>	变送输出上限	0	0
<i>3ActL</i>	变送输出下限	100000	100000

7.4 通讯接口

该功能为选配功能。通讯参数在第 4 组参数中设置。

- ◆ *Add* (Add) —— 仪表通讯地址, 设置范围 0~99, 出厂默认值为 1
- ◆ *bAud* (bAud) —— 通讯速率选择, 设置范围 0~6, 依次表示 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200(bps)
- ◆ *Pro* (Pro) —— 通讯协议选择
0: *TC-Asc* (TC ASCII 协议) 1: *ModBUS* (Modbus-RTU 协议)
- ◆ *oES* (oES) —— 校验方式选择 (仅当 Modbus 协议时有效)
当通讯协议选择为 Modbus 协议时, 本参数才显示
0: *n* 无校验 (None) 1: *odd* 奇校验 (Odd) 2: *Even* 偶校验 (Even)
- ◆ *ctd* (ctd) —— 比较输出控制权选择
选择为 oFF 时, 仪表按比较输出功能控制。
选择为 on 时, 控制权转移到计算机, 比较输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。
- ◆ *ctA* (ctA) —— 变送输出控制权选择
选择为 oFF 时, 仪表按变送输出功能输出。
选择为 on 时, 控制权转移到计算机, 变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。
- ◆ *Act* (Act) —— 主动发送选择

参数值	选项	说明
0	<i>nonE</i> (nonE)	标准通讯模式: 从机模式
1	<i>dISP</i> (diSP)	主动发送: 显示值 DISP

标准通讯模式为从机模式, 仪表接收到发自上位机的通讯指令并作出响应, 每接收到一条指令对应当即返回相应数据给上位机。

如需要由仪表自主的、一直不断的连续主动发送数据给上位机(不再响应接收指令), 可将 *Act*(Act) 参数设为 1, 对应主动发送数据。

- ▶ 仪表在设为主动发送后, 不再响应接收指令。如需响应上位机发送的接收指令, 需要先按键操作将 *Act* (Act) 参数设为 *nonE* (nonE)。主动发送的波特率不能低于 19200BPS, 否则提示 ERR
- ▶ 主动发送数据的周期与仪表测量周期一致, Modbus 协议不支持主动发送模式, 只支持从机模式。
- ▶ 有关通讯指令的详细说明详见下文

7.5 折线修正

折线修正参数在第 5 组参数中设置。


当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性, 并且在订货时不能确定其数据, 需要在标定时进行修正, 可利用仪表的折线运算功能。

单调上升是指在输入信号全范围内, 输入信号增加, 显示数据也增加。不会出现输入信号增加, 显示数据反而下降的情况。

- ◆ *FnUn* (FnUm) —— 折线段数选择, 决定下面的折线修正开放多少组参数供用户设置, 出厂默认值为 0, 表示关闭折线修正功能。

- ◆ *F1~F15* (F1-F15) —— 测量值 01~15

- ◆ *S1~S15* (S1-S15) —— 标准值 01~15

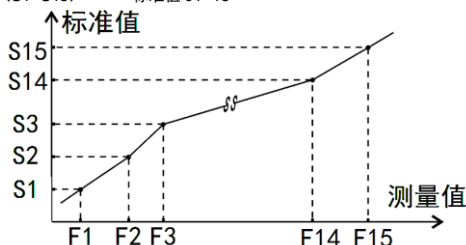

小于测量值 1 (F1) 的测量值, 仪表按后一段的数据向下递推

大于测量值 15 (F15) 的测量值, 仪表按前一段的数据向上递推

折线修正

设置方法

- 折线运算需要在量纲转换和调校后进行。
- 先将需要进行折线修正的通道折线段数选择参数设为 0, 关闭折线运算功能。
- 仪表接入输入信号后, 从小到大增加输入信号, 在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值。
- 将折线段数选择参数设为需要的实际修正段数, 并设置各折线点的测量值和标准值。
- ▶ 折线段数选择参数需设为大于 3, 否则折线修正点数过少, 算法不生效。

7.6 参数备份和恢复

参数备份和恢复功能在第 7 组参数中设置。

▶ 参数备份方法:

1. 通过密码 2027 进入第 7 组参数 (用户参数)。
 2. 按键操作进入用户备份参数 *SAVE* (SAVE) 中, 将其修改为 on, 并按 **SET/OK** 键确认。
 3. 确认后, 仪表显示 “----” 并开始备份参数, 直至备份完成, 显示 “ok” (ok), 并自动退出备份。
- ★ 在备份过程中, 请勿触碰按键或断电。

▶ 参数恢复方法和恢复出厂参数的步骤与上述参数备份方法一样, 分别进入 *LoAd* (LoAd) 和 *dEF* (dEF) 参数中操作即可。

7.7 仪表显示内容说明

▶ 仪表在正常测量时, 显示数值。

▶ 当测量值数据异常时的显示:

测量数据显示 Err

8. 通讯说明

注意

- ◆ 允许 RS485 网络中连接多台仪表, 请使用总线型连接方式。
- ◆ 双芯屏蔽线的屏蔽层作为通讯地线, 注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连接中干扰较大时, 传输干线的两端需分别加 120Ω 的终端电阻, 连接在 485+ 485- 之间。
- ◆ 当一台计算机挂多台仪表时, 网络拓扑结构为总线型, 每台记录仪通过支线并接在干线上。需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端, 分支后的传输线要尽可能的短, 以减少干扰。
- ◆ 通讯距离长时可选择中继模块。
- ◆ 仪表可选 TC ASCII 和 Modbus-RTU 两种通讯协议, 请在订货时明确。
- ◆ 通过按键操作进入设置状态后, 仪表不响应通讯命令。其目的是为了以防设置过程中的参数修改值被误读到上位机上。
- ◆ 必须将相连的所有仪表设置为不同的地址。
- ◆ 当修改波特率时, 必须将相连的所有仪表及计算机修改成同一波特率。

8.1 TC ASCII 协议

8.1.1 关于命令集

● 命令构成:

『定界符』『地址』『内容』『常数』『数据』『校验核』『结束符』

定界符: 每个命令必须以定界符开始。有 6 种有效的定界符: #、\$、%、&、' 和 "

地址: 紧跟着定界符后面的是两位指定目标仪表的地址。用 "AA" 表示

内容: 用于指定仪表通道或参数地址。用 "BB" 表示

常数: 用于指定命令常数。用 "DD" 表示

数据: 仅设置参数命令有数据内容。用 "data" 表示

校验核: 可选择附上二字符的校验核。用 "CC" 表示

结束符: 每个命令必须用回车符 (␣) ODH 结束

● 命令集:

#AA99CC␣	读仪表版本号
#AACC␣	读测量值
#AA0001CC␣	读输出模拟量值 (变送输出)
#AA0002CC␣	读开关量输入状态
#AA0003CC␣	读开关量输出状态 (报警输出)
'AABBCC␣	读仪表参数的表达符号 (名称)
\$AABBCC␣	读仪表参数值
%AABB(data)CC␣	设置仪表参数值
&AA(data)CC␣	输出模拟量
&AABDDCC␣	输出开关量

▶ 上述命令中的 CC 表示可选择的二个字符的校验核。使用方法详见【8.1.2】

● 仪表回答:

▶ 回答定界符有 2 类: =、!、>

以 # 作定界符的命令, 回答以 = 做定界符

以 '、\$、% 作定界符的命令, 回答以 ! 做定界符

以 & 作定界符的命令, 回答以 > 做定界符

▶ 在下列情况下仪表对命令不回答:

- ①. 未收到有效定界符或结束符
- ②. 仪表地址不符
- ③. 波特率不符
- ④. 校验核不符

▶ 在下列情况下仪表回答?AA

- ①. 命令长度不符
- ②. 命令中的数据格式错
- ③. 操作仪表硬件不支持的功能
- ④. 读取或设置仪表未规定的参数
- ⑤. 当 *ctd*, *ctA* 参数为 oFF 时执行输出指令

8.1.2 校验核

功能: 校验核帮助检测从计算机至仪表的命令错误和检测从仪表至计算机的回答错误。

校验核功能在命令和回答字符串外加 2 个字符, 不影响传递速率。

- 设置: 是否使用校验核不需对仪表进行设置, 仪表自动判断计算机发出的命令中是否含有校验核。

如果命令中含有校验核, 则仪表回答时自动外加 2 个字符的校验核。

这意味着计算机可以有针对性地对网络中的某些仪表, 或某些命令采用校验核。

- 格式： 校验核范围从 00~FFH，用 2 位 40H~4FH 的 ASC II 码表示，在命令或回答的结束符 (J) 前发送。
如果计算机发出的命令中的校验核不正确，仪表将不回答。
- 计算： 命令的校验核等于所有命令 ASC II 码值的和，超过范围时保留余数。
回答的校验核等于所有回答 ASC II 码值的和再加上本仪表地址的 ASC II 码值，超过范围时保留余数。

 
例：本例说明校验核的计算方法： 命令：# 0102NFJ
回答：=+123.5A@CJ

命令字符串的校验核按如下计算：
校验核=23H+30H+31H+30H+32H=E6H
#，0，1，0，2 的 ASC II 码分别为 23H，30H，31H，30H，32H。这些 ASC II 码的和为 E6H，用二位 40~4FH 的 ASC II 码表示为 4EH，46H，即 N，F。
回答字符串的校验核按如下计算（假设仪表地址 Ad=1）：
校验核=3DH+2BH+31H+32H+33H+2EH+5H+41H+30H+31H=203H
=，+，1，2，3，•，5，A 的 ASC II 码分别为 3DH，2BH，31H，32H，33H，2EH，35H，41H。这些 ASC II 码的和再加上仪表地址的 ASC II 码 30H，31H 为 203H，余数为 03H，用二位 40~4FH 的 ASC II 码表示为 40H，43H，即@，C
◆ 回答字符串中的 A 表示报警状态，说明详见【8.1.3】

8.1.3 读测量值命令

- 说明： 本命令读回指定仪表的测量值和比较状态
- 命令： #AAJ
#为定界符
AA（范围 00~99）表示指定仪表二位十进制地址
J（0DH）为结束符
◆ 注：#AA99J，为读仪表的版本号
- 回答： = (data)J
=为定界符
data 为主测量值（即：总值 GROSS）及报警状态
测量值由“+”或“-”、“.”、小数点，6 位工程量值、报警状态共 9 个字符组成
报警状态值的范围 40~4FH，其低 4 位 D0~D3 分别表示关联到主测量值输出的第 1 到第 4 报警点的状态（注★）：

“1”表示处于报警状态
“0”表示处于非报警状态



J（0DH）为结束符

- ★ 注 1：需要特别注意的是：报警状态字节表示的报警点并非硬件上的报警点 1~4。而是关键到主测量值的报警点 1~4。具体取决于每个报警点选择的比较数据源是什么。
比如一台仪表设置的报警点 1 和报警点 3 的比较数据源是总值 GROSS（其它报警点不关联到总值 GROSS），那么，本条指令读取到的报警状态中的 D0 和 D1 位置就表示报警点 1 和报警点 3 的状态。
- ★ 注 2：如果关联到数据源的报警点超过 4，则本条指令只能读取到前 4 个关联的报警点状态。如需读取后面的报警点状态，请使用读开关量输出状态的指令。

例：本命令读取地址为 01 的仪表的主测量值（总值 GROSS）：命令：#01J
回答：=+01234.5AJ
回答表明：测量值为+1234.5J，该值对应的第 1 比较点处于输出状态

8.1.4 读模拟量输出值和开关量输入、输出状态命令

- 说明： 本命令读回指定仪表当前输出的模拟量值或当前开关量输入状态或当前开关量输出状态。
当仪表无该功能时，读回的数据为无效数据。
 - 命令： #AABDDJ
#为定界符
AA（范围 00~99）表示指定仪表二位十进制地址
BB 由 DD 决定其取值范围
DD（范围 01~03）指定读取内容
DD = 01 时，表示读取当前输出的模拟量值（变送输出）
DD = 02 时，表示读取当前开关量输入状态
DD = 03 时，表示读取当前开关量输出状态（比较输出）
J（0DH）为结束符
 - 回答： = dataJ
=为定界符
- ① 当命令中 DD 为 01 时，BB 等于 00，表示本仪表唯一的模拟量输出通道。
“data”表示当前模拟量通道的输出值。用百分数表示，范围为-6.3% ~ +106.3%，由“+”或“-”、“.”、小数点、4 位模拟量值共 6 个字符组成
 - ② 当命令中 DD 为 02 时，BB 的取值范围 00~07，则，“data”表示当前开关量输入状态。用 2 个 40~4FH 的字符表示，共 8 个开关量状态，第 1 个字符的低 4 位 D0~D3 分别表示第 5~8 点开关量状态，第 2 个字符的低 4 位 D0~D3 分别表示第 1~4 点开关量状态，“1”表示有效。
 - ③ 当命令中 DD 为 03 时，BB 的取值范围 00~07，则，“data”表示当前开关量输出状态。用 2 个 40~4FH 的字符表示，共 8 个开关量状态，第 1 个字符的低 4 位 D0~D3 分别表示第 5~8 点开关量状态，第 2 个字符的低 4 位 D0~D3 分别表示第 1~4 点开关量状态，“1”表示有效。
J（0DH）为结束符

例：本命令读取地址为 01 的仪表当前模拟量输出值： 命令：#010001J
回答：=+053.2J
回答表明：输出值为+53.2%

例：本命令读取地址为 01 的仪表当前开关量输出状态： 命令：#010003J
回答：=@BJ

回答表明：第 2 比较点处于输出转改，其它比较点均未输出

8.1.5 输出模拟量命令

 
- 说明： 仅适用于具有模拟量输出功能的仪表，本命令将一个值送到指定的仪表，仪表收到数据，就将该数值转成模拟量输出。
注意应先通过设置参数命令将模拟量输出控制权转到计算机。
- 命令： &AA(data)J
&为定界符
AA（范围 00~99）表示指定仪表二位十进制地址
BB 由 DD 决定其取值范围
data 为输出数值：由“+”或“-”，4 位数值共 5 个字符组成。数据格式为百分数，保留小数后 1 位，范围从-6.3%到+106.3%，输出的绝对值由仪表决定。
J（0DH）为结束符
- 回答： >AAJ
>为定界符
AA 为仪表二位十进制地址
J（0DH）为结束符

例： 命令：&01+0500J
回答：>01J


本命令将 50% 的值，送到地址为 01 的仪表。如果仪表的输出量程为 4-20mA，收到该值后将输出 12mA（4mA+0.50×16mA=12mA）
回答表示输出完成

8.1.6 输出开关量命令

- 说明： 仅适用于具有数字量输出功能的仪表，本命令置单一输出通道或置全部输出通道。
注意应先通过设置参数命令将开关量输出控制权转到计算机。
- 命令： &AABDDJ
&为定界符
AA（范围 00~99）表示指定仪表二位十进制地址
BB 表示单一通道或置全部通道



DD 当置全部通道时，由 40~47H 2 位 ASCII 码表示输出值

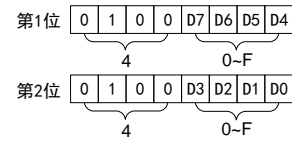

当置单一通道时，DD 只能为 40H，40H（表示该通道 OFF）或 41H，41H（表示该通道 ON）
J（0DH）为结束符

- 回答： >AAJ
>为定界符
AA 为仪表二位十进制地址
J（0DH）为结束符

例： 命令：&01@@HAJ
回答：>01J

本命令为置地址为 01 的仪表全部比较输出通道（BB=00，即 40H，40H），输出数据为 81H（48H，41H）。通道 1 和通道 8 被置 ON，其它通道被置 OFF
回答表示输出完成

例： 命令：&01@B@AJ
回答：>01J

本命令为置地址为 01 的仪表比较输出通道 2 为 1，其它通道不受影响
回答表示输出完成

8.1.7 读参数符号命令

- 说明： 本命令读会指定仪表的指定参数的符号。
- 命令： 'AABB'J
'为定界符
AA（范围 00~99）表示指定仪表二位十进制地址
BB（范围 01~6DH）表示参数的二位十六进制地址，详见【5. 参数一览】
J（0DH）为结束符
- 回答： ! AAJ
! 为定界符
(data)为参数的表示符号，共 4 个字符组成
J（0DH）为结束符

8.1.8 读参数命令

- 说明： 本命令读回指定仪表的指定参数的值
- 命令： \$AABB'J
\$为定界符
AA（范围 00~99）表示指定仪表二位十进制地址
BB（范围 01~6DH）表示参数的二位十六进制地址，详见【5. 参数一览】
J（0DH）为结束符
- 回答： !(data)J
! 为定界符

data 为参数值
 参数值由“+”或“-”、“.”、小数点”，6位参数数值共8个字符组成
 」（0DH）为结束符

► 仪表参数与功能相关，仪表订货时没有的功能其相应参数未开放，读未开放的参数时将回答 ?AA.」

例：本命令读取地址为 01 的仪表的比较点 1 的比较设定值参数，参数地址为 03H

命令：\$0103.」

回答：!+01000.0.」

回答表明：该参数值为+10000.0

8.1.9 设置参数命令

- 说明：本命令用于设置仪表参数
 设置参数时，必须先将密码参数 **oP** (oA) 设置为对应参数组正确的密码值。
 设置工作完成后，应将密码设置为 0。
- 命令：%AABB(data).」
 %为定界符
 AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址
 BB (范围 01~6DH) 表示参数的二位十六进制地址，详见【5. 参数一览】
 data 为参数值，由“+”或“-”，6位参数值，共7个字符组成。不含小数点。
 不改变原参数的小数点位置，省略了小数点。例如 0.137, 1.37, 13.7, 137 均表示为
 +0137
 」（0DH）为结束符
- 回答：!AA.」
 ! 为定界符
 AA 为仪表二位十进制地址
 」（0DH）为结束符

参数写入次数限制

★ 特别说明写参数最多可重复写 10 万次，编程时要特别注意！不要频繁写入！

例：本例第 1 个命令将地址为 01 的仪表密码设置为 1111，为命令 2，命令 3 做准备

第 2 个命令将仪表的数字滤波时间常数（地址为 36H），设为 20

第 3 个命令将该仪表的比较点 1 的比较设定值（地址为 03H），设为+5000

第 4 个命令将密码恢复为 0

命令：%0101+001111.」 回答：! 01.」

命令：%0136+000020.」 回答：! 01.」

命令：%0103+005000.」 回答：! 01.」

命令：%0101+000000.」 回答：! 01.」

★ 本手册受限于篇幅，未描述 Modbus 指令集部分，Modbus 指令集详见 Modbus 通讯说明文档

9. 规格

基本规格

项目	规格	
电源电压	AC 电源 100~240 V AC 50/60 Hz	
消耗功率	AC 电源 10W 以下	
允许电压变动范围	电源电压的 90%~110%	
绝缘电阻	≥100MΩ (500V DC MEGA 基准)	
绝缘强度	2000V AC (测试条件: 50/60Hz, 1 分钟)	
抗干扰	IEC61000-4-2 (静电放电), III级 IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III级 IEC61000-4-5 (浪涌), III级	
防护等级	160×84 尺寸仪表: IP65 (产品前面板防护) (GB/T42-2008)	
运行环境	环境温度	-10~55℃ (保存: -25~65℃)
	环境湿度	35~85 %R·H, 无凝露
	安装位置	室内, 高度<2000m

输入规格

项目	规格
传感器电源	DC 24V±5%, 100mA (MAX)
测控速度	10 次/秒
输入信号	SSI 信号
接点输入	1 点外部开关量输入, 可用于置位功能

选配规格

项目	规格	
模拟量输出	M1 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA	光电隔离, 分辨率: 1/3000, 负载能力: 600Ω
	M2 电压输出(1~5)V、(0~5)V	
通讯接口	C1 RS232 接口, TC ASCII 协议	光电隔离 应答时间: 500μS (测量值)
	C2 RS485 接口, TC ASCII 协议	
	R1 RS232 接口, Modbus-RTU 协议	
	R2 RS485 接口, Modbus-RTU 协议	
电源规格	V0 100~240V AC (50/60Hz)	

★ 输出规格依据需要确定，通讯和变送二者只能选一种安装，由型号的第 4 部分表示。